

**Veldbezoek**  
**Controle/vrijgave toetsing**

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijksaterstaat  
Directie Zeeland

Polder/Dijkvak

Nieuwe- Annex- Stavenissepolder  
dp 0870 – dp 0922

Simon Vereeke  
Gert Jan Wijkhuizen  
Raymond Derksen  
Archief AXZ

Opgesteld door

Roy van de Voort

Doorkiesnummer

(0118) 62 13 69

(06) 218 41 099

Datum

06 februari 2007

bijlage(n)

-

Kenmerk

DEFINITIEF

PZDT-M-07071 inv

**Veldbezoek Nieuwe- Annex- Stavenissepolder dp 0870 – dp 0922**

Dit document bevat een verslag van het veldbezoek d.d. 05 februari 2007 aan het traject Nieuwe- Annex- Stavenissepolder tussen dp 0900 en dp 0922.

De toetsing van de Nieuwe- Annex- Stavenissepolder tussen dp 0870 en dp 0922 staat gepland voor 2008, uitvoering voor 2012.

Het traject grenst in het westen aan de Oud Kempenshofstedepolder, Margarethapolder tot keersluis (dp 0836 – dp 0870). Deze staat qua uitvoering op het programma voor 2008, toetsing heeft plaatsgevonden in 2005.

Het traject grenst in het oosten aan de Nieuwe- Annex- Stavenissepolder, Noordpolder (dp 0922 – dp 0955), deze is na dit veldbezoek bezocht (PZDT-M-07062 inv). Toetsing van dit traject staat op de planning voor 2010, uitvoering voor 2014.

**Beschrijving**

Het veldbezoek is uitgevoerd door R. Derksen van het Waterschap Zeeuwse Eilanden en B. Schouwenaar en R. van de Voort van Projectbureau Zeeweringen.

In figuur 1 op de volgende pagina is het traject weergegeven.

*Algemeen*

De bekleding bestaat tussen dp 0900 en dp 0922 uit Fixstone..Enkel bij dp 0900 zijn betonblokken aanwezig. Voor het traject ligt tot dp 0905 een marginale kreukelberm, daarna liggen er schorren en slikken. Bij dp 0898 ligt een bungalowpark met camping. De kruinhoogte van dp 0900 – dp 0909 is op het oog laag (in relatie tot de veekrand op de berm).


*dp 0900 – dp 0903*

Het traject bestaat uit Fixstone, onderin overgoten met asfalt, bovenin niet. De Fixstone verkeert in slechte staat, veel los materiaal onderin, shadeplekken, soms herstellingen met asfalt. Bij dp 0990 zijn onderin vlakke betonblokken aanwezig. Op dit deel van het traject zijn een aantal plekken in het kader van herstel compleet overgoten met asfalt en afgestrooid met fijne steenslag. De veekrand ligt op de berm net boven de bekleding. Voor het traject is een kreukelberm aanwezig van oude basalt, puin- en vlijlagen en sloopafval.



011821 2007 PZDT-M-07071 inv

Veldbezoek Nieuwe-Annex-Stavenissepolder 5 feb

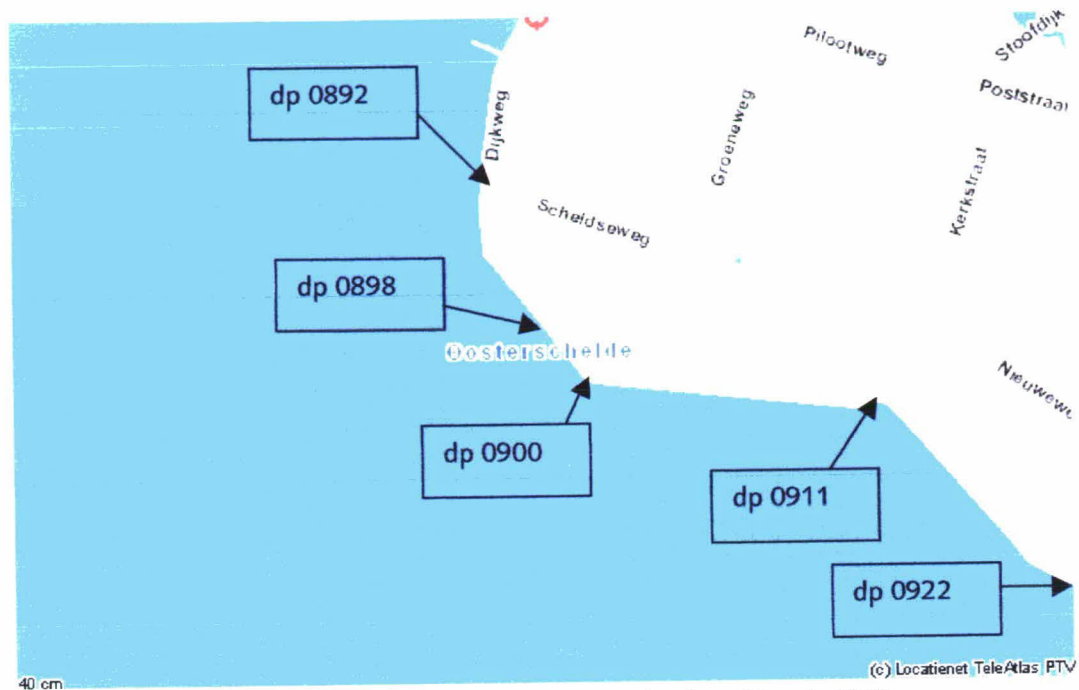

Figuur 1: Nieuwe- Annex- Stavenisepolder dp 0892 – dp 0922

#### *dp 0903 – dp 0905*

Het traject bestaat uit Fixstone, onderin overgoten met asfalt, bovenin niet. De Fixstone verkeert in slechte staat. De veekrand ligt op de berm net boven de bekleding. Voor het traject is een kreukelberm aanwezig van oude basalt, puin- en vlijlagen en sloopafval.

#### *dp 0905 – dp 0908*

Het traject bestaat uit Fixstone, onderin overgoten met asfalt, bovenin niet. De Fixstone verkeert in slechte staat. De veekrand ligt op de berm net boven de bekleding. Voor het traject zijn kleine schorretjes en een groot slikkengebied aanwezig.

#### *dp 0908 – dp 0913<sup>50</sup>*

Het traject bestaat uit Fixstone, onderin overgoten met asfalt, bovenin niet. De Fixstone verkeert in slechte staat. Voor het traject is een schorrengebied aanwezig met daarvoor slikken. Bij dp 0911 is een dijkovergang aanwezig, het asfalt verkeert in slechte staat (ouderdomsverschijnselen). Van dp 0911 tot dp 0913<sup>50</sup> is er veel begroeiing door de Fixstone, zelfs boompjes en struiken.

#### *dp 0913<sup>50</sup> – dp 0918<sup>75</sup>*

Het traject bestaat uit vlakke betonblokken in slechte staat. Voor het traject is een schor aanwezig (breedte circa 50 meter bij dp 0913<sup>50</sup>, circa 30 meter bij dp 0918<sup>75</sup>), daarvoor een breed slikkengebied.

#### *dp 0918<sup>75</sup> – dp 0922*

Het traject bestaat uit Fixstone, onderin overgoten met asfalt, bovenin niet. De Fixstone verkeert in slechte staat. Tussen dp 0919 en dp 0920 liggen grote natuursteenblokken op het schor (schor van circa 30 meter teruglopend tot circa 10 meter bij dp 0922). Op het schor en soms op de glooiing liggen niet aaneengesloten betonblokken als een soort kreukelberm.

#### **Foto's**

Foto's van het veldbezoek zijn terug te vinden op:

G:\Water en Scheepvaart\Zeekeringen (AXZ)\Algemeen\foto's\Dijkvakken Oosterschelde\Nieuwe- Annex- Stavenisepolder.